

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY Z OTWARTYMI CĘGAMI PRĄDOWYMI AC/DC



KEWMATE 2000A/2001A

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.,
TOKYO, JAPAN

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Pomiar prądu AC/DCA do 60A (KM2000A) / 100A (KM2001A) za pomocą otwartych cęgów nowego typu - bez potrzeby rozwierania obwodu (jak to ma miejsce w typowych miernikach); cęgi stanowią standardowe wyposażenie przyrządu

Specjalnie ukształtowane, małe, otwarte cęgi prądowe ułatwiają przeprowadzanie pomiarów w miejscach trudnodostępnych (duża ilość przewodów, wąskie otwory inspekcyjne, itp.)

APO (Auto Power Off) - funkcja automatycznego wyłączenia zasilania po okresie bezczynności w celu przedłużenia żywotności baterii zasilających

Data Hold - funkcja umożliwiająca „zamrożenie” pomiarów przeprowadzanych w miejscach słabo oświetlonych lub trudnodostępnych, a następnie ich odczyt w dogodnym miejscu

Buzzer - akustyczna sygnalizacja ciągłości obwodu

Wyświetlacz z odczytem 3400 - umożliwia pomiar wartości np. napięcia sieci 220V z rozdzielczością o rząd wielkości lepszą niż w przypadku mierników z wyświetlaczem 3 ½ cyfry (1999)

i bargrafem (linijką analogową) - pozwala na płynną obserwację zmian przebiegów tak jak w typowym mierniku analogowym

Holster – miękka osłona chroniąca miernik stanowiąca również wygodne opakowanie dla przewodów pomiarowych i cęgów prądowych

Zgodny z PN-EN61010-1 Kat. III 300V, stopień zanieczyszczenia 2


Kat. III 300V, stopień zanieczyszczenia 2


2. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Instrukcja obsługi zawiera ostrzeżenia oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które muszą być spełnione przez użytkownika aby można było bezpiecznie posługiwać się miernikiem, oraz przechowywać go we właściwych warunkach. Przed przystąpieniem do pomiarów należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.


OSTRZEŻENIE

- Należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać uwagi i zalecenia zawarte w tej instrukcji obsługi.
- Zachowaj niniejszą instrukcję „pod ręką”, aby zawsze gdy jest to niezbędne móc z niej skorzystać.
- Należy dokonywać tylko takich pomiarów do jakich miernik jest przeznaczony, zgodnie z opisami zawartymi w tej instrukcji.
- Upewnij się, że zrozumiałeś i przestrzegasz wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji. W przeciwnym wypadku może dojść do wypadku, zniszczenia miernika lub uszkodzenia testowanego urządzenia/obwodu.

 Taki symbol umieszczony na mierniku oznacza, że aby bezpiecznie posługiwać się przyrządem należy przeczytać odpowiednie uwagi i zalecenia zawarte w tej instrukcji.

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO** określa takie warunki i działania, które mogłyby spowodować poważny wypadek lub obrażenia ciała.

 **OSTRZEŻENIE** określa takie warunki i działania, które mogą być bezpośrednią przyczyną poważnego wypadku lub ciężkich obrażeń.

 **UWAGA** określa takie warunki i działania, które mogą spowodować lekkie obrażenia lub uszkodzenie urządzeń/miernika.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nie wolno dokonywać pomiarów w obwodach, w których napięcie pomiędzy przewodnikami przekracza 600V AC/DC (300V AC/DC pomiędzy przewodnikiem a ziemią).
- Nie wolno dokonywać pomiarów w otoczeniu, w którym obecne są gazy palne. Używanie miernika w takich warunkach może wywołać iskrzenia i spowodować eksplozję.
- Nigdy nie wolno przystępować do pomiarów z mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie wolno przekraczać maksymalnych dozwolonych wartości na danym zakresie pomiarowym.
- Nie wolno otwierać przedziału baterii w czasie gdy dokonywane są pomiary.

1

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno dokonywać żadnych pomiarów jeżeli naruszona została struktura miernika (uszkodzona obudowa lub dostępne części przewodzące).
- Nie wolno zmieniać położenia przełącznika obrotowego w czasie, gdy przewody pomiarowe podłączone są do mierzonego obwodu.

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych przeróbek ani napraw miernika. Należy zwrócić się do dystrybutora jeżeli miernik wymaga naprawy lub ponownej kalibracji.
- Nie wolno dokonywać wymiany baterii jeżeli powierzchnia miernika jest mokra.
- Zawsze należy wyłączyć miernik przed otwarciem przedziału baterii w celu ich wymiany.

UWAGA

- Przed przystąpieniem do pomiarów upewnij się, że przełącznik zakresów ustawiony jest we właściwej pozycji.
- Przed pomiarem prądu należy spakować przewody z sondami ostrzowymi i umieścić je w holsterze.
- Nie należy narażać miernika na bezpośrednie działanie słońca, ekstremalnych temperatur oraz wilgoci.
- Upewnij się, że po zakończeniu pomiarów przełącznik zakresów jest ustawiony w pozycji OFF. Gdy miernik nie będzie używany przez dłuższy okres czasu należy wyjąć z niego baterie.
- Do czyszczenia miernika należy używać miękkiej szmatki zwilżonej w wodzie z niewielką ilością detergentu. Nie wolno stosować rozpuszczalników ani innych płynów agresywnych.

3. SPECYFIKACJA

Zakresy pomiarowe i dokładności (temp. 23°C ±5°C, RH ≤ 75%)

Prąd przemienny ~ A

Model	Zakres	Zakres pomiarowy	Dokładność
2000A	60A	0.1A...60.0A	±2.0% odczytu ±5cyfr (50/60Hz)
2001A	100A	0.1A...100.0A	

Prąd stały $\overline{=}$ A

Model	Zakres	Zakres pomiarowy	Dokładność
2000A	60A	0.1A...60.0A	±2.0% odczytu ±5cyfr
2001A	100A	0.1A...100.0A	

Napięcie przemienne \square V (impedancja wejściowa 10M Ω)

Zakresy	Zakres pomiarowy	Dokładność
3.400V	0.001V...600V (automatyczna zmiana zakresów)	±1.5% odczytu ±5cyfr (50÷400Hz)
34.00V		

340.0V		
600V		

Napięcie stałe \equiv V (impedancja wejściowa 10M Ω)

Zakresy	Zakres pomiarowy	Dokładność
340.0mV	0.1mV...600V (automatyczna zmiana zakresów)	$\pm 1.5\%$ odczytu ± 4 cyfry
3.400V		
34.00V		
340.0V		
600V		

Rezystancja $\Omega / \cdot \cdot \cdot$))

Zakresy	Zakres pomiarowy	Dokładność
340.0 Ω	0.1 Ω ...33.99M Ω (automatyczna zmiana zakresów)	$\pm 1.0\%$ odczytu ± 3 cyfry sygnał buzzera dla $R \leq 30\Omega \pm 10\Omega$ wyłącznie na zakresie 340 Ω
3.400k Ω		
34.00k Ω		$\pm 5\%$ odczytu ± 5 cyfr
340.0k Ω		$\pm 15\%$ odczytu ± 5 cyfr
3.400M Ω		
34.00M Ω		

Częstotliwość Hz

Zakres	Zakres pomiarowy	Dokładność
Prąd ACA	1Hz...3.4kHz/10kHz (automatyczna zmiana zakresów)	$\pm 0.1\%$ odczytu ± 1 cyfra
Napięcie ACV	1Hz...3.4kHz/34/300kHz (automatyczna zmiana zakresów)	$\pm 0.1\%$ odczytu ± 1 cyfra

Standard bezpieczeństwa

IEC 61010-1 Kat. III, 300V
Kat. II, 600V

IEC 61010-031
IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033
IEC 61326-1 (EMC), EN 50581 (RoHS)

- Metoda pomiaru

Podwójne całkowanie

- Wyświetlacz

LCD 3999

33 segmentowy bargraf

- Sygnalizacja przekroczenia zakresu „OL”

- Automatyczna zmiana zakresów

na wyższy jeżeli bargraf osiągnie 33 segmenty,
na niższy jeżeli bargraf spadnie do 3 segmentów

- Próbkowanie


2.5 x/s (50 x/s bargraf)

- Temperatura i wilgotność składowania


-20°C ÷ 60°C, RH 85%

- Temperatura i wilgotność pracy 0°C ÷ 40°C, RH 85%
- Zasilanie / pobór prądu 2 baterie R03 (UM-4) 1,5V / ~10mA
- Automatyczne wyłączenie zasilania po około 10 minutach od ostatniego przełączenia (pobór prądu ok. 10µA)
- Zabezpieczenia AC/DCA
KM2000A : 72A (przez 10s)
KM2001A : 120A (przez 10s)
AC/DCV : 720V (przez 10s)
R, f : 720V AC/DC (przez 10s)
- Wytrzymałość elektryczna AC3740V AC przez 5 sec.
pomiędzy obudową i obwodem
- Rezystancja izolacji 10MΩ dla 1000V
pomiędzy obudową i obwodem
- Maksymalna średnica przewodnika KM2000A 6mm
KM2001A 10mm
- Wymiary / waga KM2000A 128x87x24mm / 210g
KM2001A 128x92x27mm / 220g
- Wyposażenie 2 baterie R03 , instrukcja obsługi w jęz. polskim

4. OPIS MIERNIKA

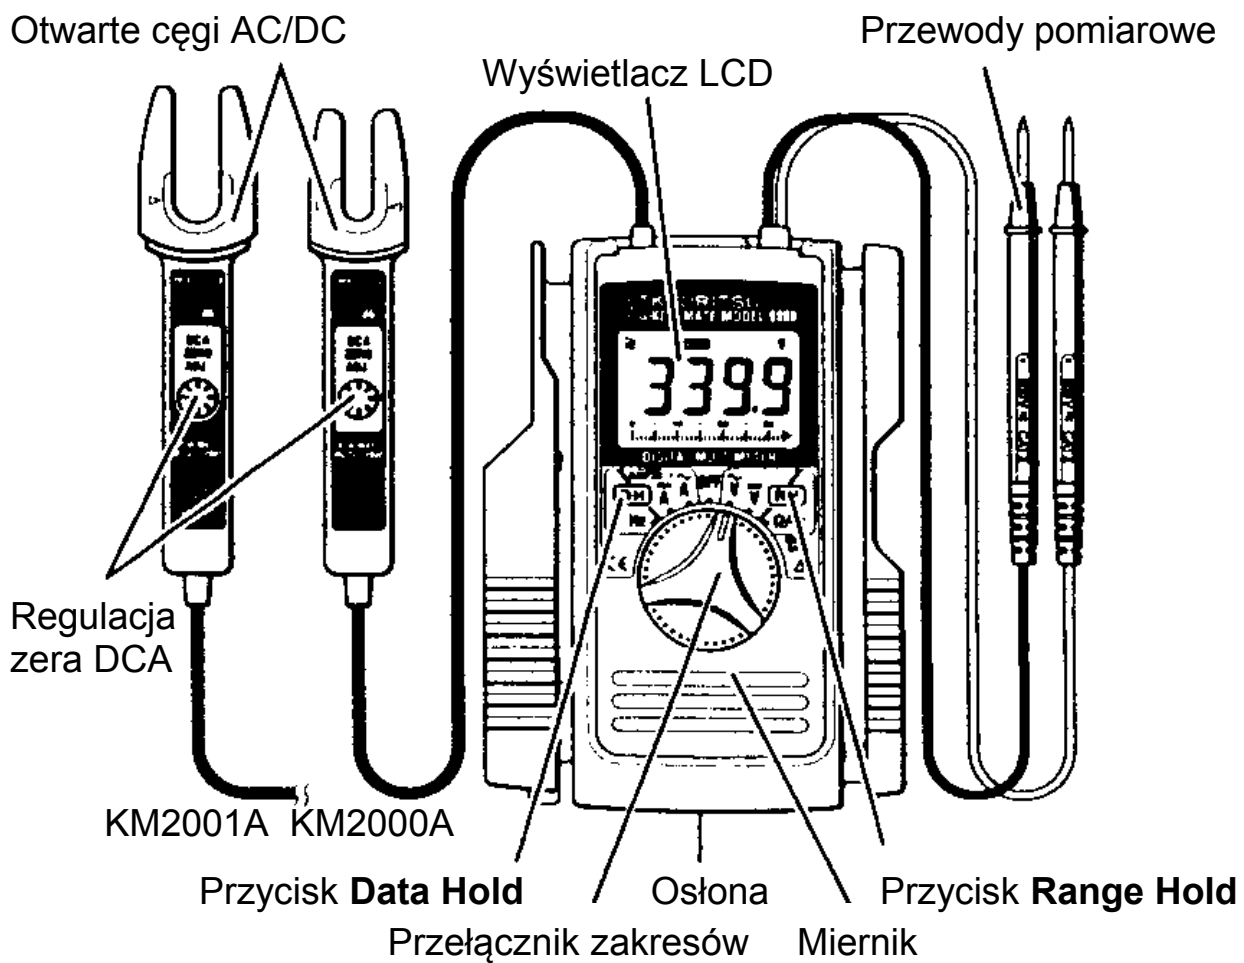

Ułożenie przewodów pomiarowych

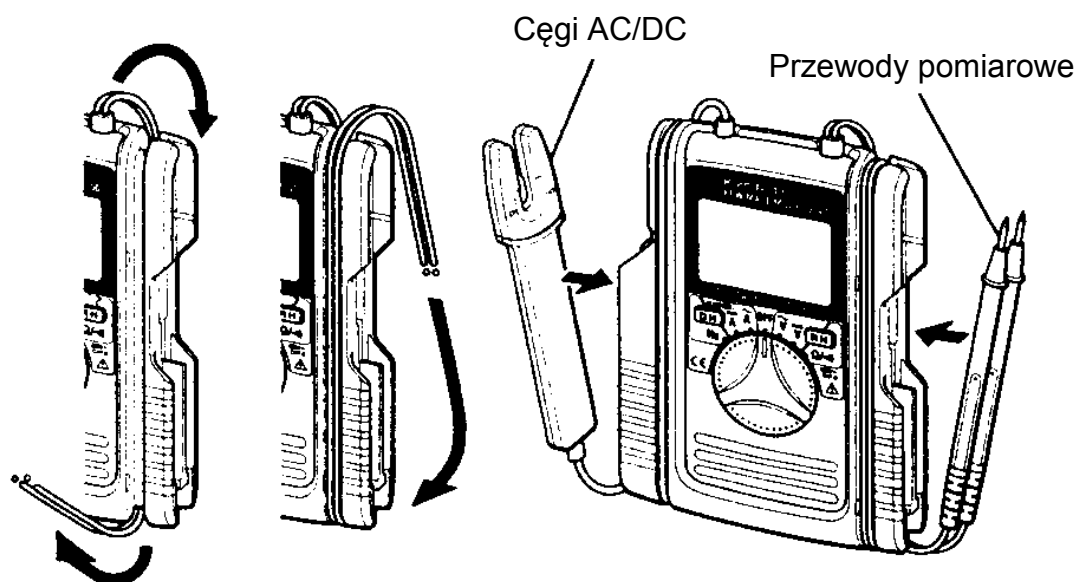

5. PRZYGOTOWANIE DO POMIARÓW


(1) Sprawdzanie napięcia baterii

Ustaw przełącznik zakresów w dowolnej pozycji różnej od **OFF**. Jeżeli cyfry i symbole są wyraźnie widoczne i nie pojawił się symbol **BATT** to znaczy, że baterie są w dobrym stanie. Jeżeli na wyświetlaczu pojawił się symbol **BATT** lub cyfry są słabo widoczne, należy wymienić baterie na nowe zgodnie z punktem 8. **WYMIANA BATERII**.

UWAGA

Miernik jest automatycznie wyłączany po 10 minutach bezczynności, a wyświetlacz jest wtedy wygaszony przy przełączniku zakresów ustawionym w pozycji innej niż **OFF**. Aby włączyć miernik należy przekręcić przełącznik zakresów lub nacisnąć przycisk **D-H**.

(2) Upewnij się, że przełącznik zakresów ustawiony jest na odpowiednim zakresie oraz wyłączona jest funkcja **Data Hold**. W przypadku wyboru niewłaściwej funkcji, nie będzie można dokonać żądanych pomiarów.

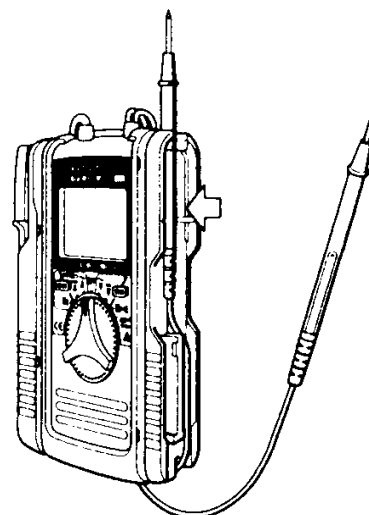

- (3) Sondę pomiarową można zamocować z boku osłony i w ten sposób cały czas obserwować wyświetlacz.

6. PRZEPROWADZANIE POMIARÓW

6-1 Pomiary prądu


NIEBEZPIECZEŃSTWO



- Nie wolno dokonywać pomiarów w obwodach, w których napięcie pomiędzy przewodnikami przekracza 600V AC/DC, oraz 300V AC/DC pomiędzy przewodnikiem a ziemią.
- Nie wolno dokonywać pomiarów jeżeli przewody pomiarowe są podłączone do mierzonego obwodu. Nie wolno przystępować do pomiarów jeżeli przedział baterii jest otwarty.

UWAGA

- Cęgi prądowe są elementem precyzyjnym i delikatnym. Dlatego nie należy narażać ich na uderzenia czy nadmierne wibracje.
- Maksymalna średnica przewodu przy pomiarze prądu wynosi 6 mm w modelu 2000A i 10mm w modelu 2001A.

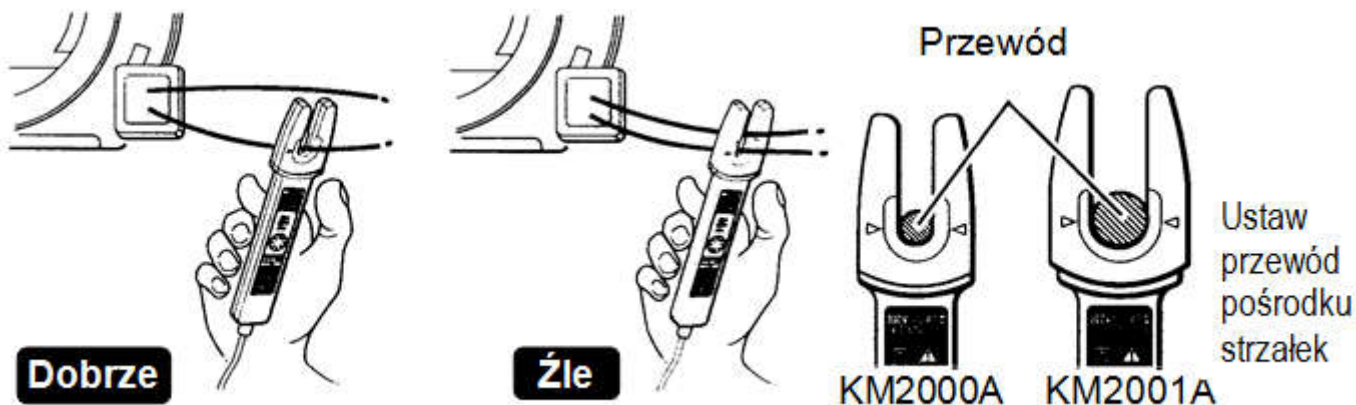

6-1-1 Pomiar prądu stałego DCA

- (1)Przełącznikiem obrotowym wybierz zakres $\overline{\overline{A}}$.
(na wyświetlaczu pojawią się symbole $\overline{\overline{DC}}$ i **AUTO**)
- (2)Pokrętle **DCA ZERO ADJ.** ustaw odczyt wyświetlacza na zero. Od precyzji tego ustawienia zależy dokładność pomiarów DCA.
- (3)Ustaw pojedynczy przewód pośrodku cęgów między strzałkami. Od centralnego ustawienia przewodu zależy dokładność pomiarów.
Na wyświetlaczu odczytaj wynik pomiaru.

Jeśli kierunek prądu zgodny jest ze strzałkami umieszczonymi z boku sondy prądowej wynik pomiaru jest wartością dodatnią. W przypadku odwrotnej polaryzacji wynik pomiaru będzie poprzedzony znakiem „ - ”.

6-1-2 Pomiar prądu przemiennego ACA

- (1)Przełącznikiem obrotowym wybierz zakres \tilde{A} .
(na wyświetlaczu pojawią się symbole \tilde{AC} i **AUTO**)
 - (2)Ustaw pojedynczy przewód pośrodku cęgów między strzałkami. Od centralnego ustawienia przewodu zależy dokładność pomiarów.
- Na wyświetlaczu odczytaj wynik pomiaru.

Uwaga: W przeciwieństwie do pomiarów prądu stałego nie jest potrzebna kompensacja remanencji magnetycznej pokrętle **DCA ZERO ADJ.** Pomiarów prądu przemiennego nie dotyczy również wskazanie polaryzacji.

6-2 Pomiary napięć

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nie wolno dokonywać pomiarów w obwodach, w których napięcie pomiędzy przewodnikami przekracza 600V AC/DC lub 300V AC/DC pomiędzy przewodnikiem a ziemią.
- Nie wolno przystępować do pomiarów z otwartym przedziałem baterii.

6-2-1 Pomiar napięcia stałego DCV

(1)Przełącznikiem obrotowym wybierz zakres \overline{V} .
(na wyświetlaczu pojawią się symbole DC i **AUTO**)

(2)Podłącz odpowiednio czerwony (+) i czarny (-) przewód pomiarowy do mierzonego obwodu.

Na wyświetlaczu odczytaj wynik pomiaru.

W przypadku odwrotnej polaryzacji wynik pomiaru będzie poprzedzony znakiem „-”.

6-2-2 Pomiar napięcia przemiennego ACV \sim

(1)Przełącznikiem obrotowym wybierz zakres \widetilde{V} .
(na wyświetlaczu pojawią się symbole \widetilde{AC} i **AUTO**)

(2)Podłącz czerwony i czarny przewód pomiarowy do mierzonego obwodu.

Z wyświetlacza odczytaj wynik pomiaru.

6-2 Pomiary rezystancji R

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nie wolno dokonywać pomiarów w obwodach pod napięciem.
- Nie wolno przystępować do pomiarów z otwartym przedziałem baterii.

(1)Przełącznikiem obrotowym wybierz zakres Ω / \cdot).
(na wyświetlaczu pojawią się symbole **AUTO** i $M\Omega$)

(2)Wyświetlacz powinien wskazywać 0.L. Zewrzyj przewody pomiarowe i upewnij się, że buzzer wydaje sygnał dźwiękowy a wyświetlacz pokazuje zero.

(3) Podłącz czerwony i czarny przewód pomiarowy do mierzonego obwodu (elementu). Wynik pomiaru rezystancji pojawi się na wyświetlaczu. Dźwięk buzzera słychać przy wartościach rezystancji poniżej 30Ω .

Uwaga: Przy zwartych przewodach miernik może pokazywać niewielką wartość rezystancji. Jest to rezystancja przewodów pomiarowych.

6-4 Pomiary częstotliwości

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nie wolno dokonywać pomiarów w obwodach, w których napięcie pomiędzy przewodnikami przekracza $600V$ AC/DC lub $300V$ AC/DC pomiędzy przewodnikiem a ziemią.
- Nie wolno dokonywać pomiarów częstotliwości prądu jeżeli do mierzonego obwodu podłączone są również przewody pomiarowe. Nie wolno dokonywać pomiarów częstotliwości napięcia jeżeli w tym samym czasie używane są cęgi do pomiaru prądu.
- Nie wolno przystępować do pomiarów jeżeli przedział baterii jest otwarty.

(1) Przełącznikiem obrotowym wybierz zakres **Hz**.
(na wyświetlaczu pojawią się symbole **AUTO** i **kHz**).

(2) Pomiar częstotliwości prądu

Ustaw pojedynczy przewód pośrodku cęgów między strzałkami. Od centralnego ustawienia przewodu zależy dokładność pomiarów.

Z wyświetlacza odczytaj wynik pomiaru.


Uwaga : Zakres pomiarowy częstotliwości prądu wynosi **0...10kHz** przy czułości: KM2000A **8A**, KM2001A **16A**.

(3) Pomiar częstotliwości napięcia

Podłącz czerwony i czarny przewód pomiarowy do mierzonego obwodu. Z wyświetlacza odczytaj wynik pomiaru.

Uwaga : Zakres pomiarowy częstotliwości napięcia wynosi **0...300kHz** przy minimalnej wartości napięcia **10V**.

**Nie wolno
mierzyć
cęgami
i przewodami
równocześnie**

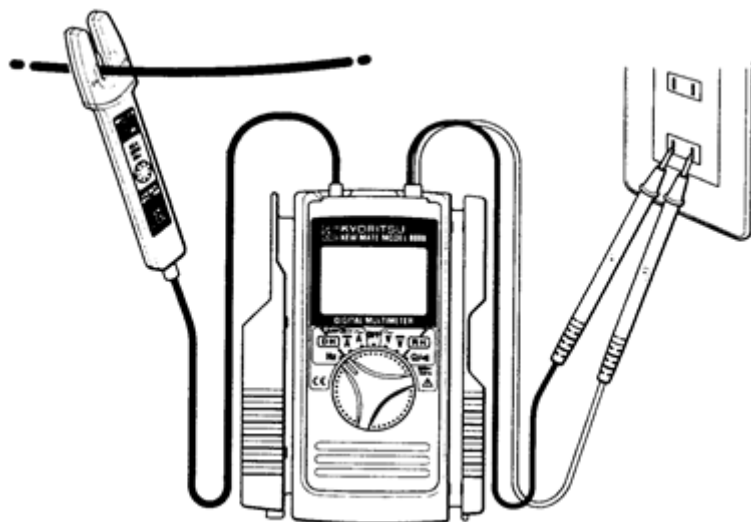

7. POZOSTALE FUNKCJE



7.1 Automatyczne wyłączanie zasilania

UWAGA


Nawet w stanie „uśpienia” miernik pobiera niewielką ilość prądu (~10 μ A). Dlatego zawsze należy dbać o to by przełącznik zakresów był ustawiony w pozycji **OFF** po zakończeniu pomiarów.

Po ok. 10 minutach od ostatniego przełączenia miernika przechodzi on w tryb tzw. „uśpienia” i automatycznie wyłącza zasilanie wygaszając wyświetlacz. Zabezpiecza to baterie miernika przed nadmiernym wyczerpaniem jeżeli przypadkowo pozostawiono włączony miernik. Aby włączyć miernik ponownie należy przekręcić przełącznik zakresów lub nacisnąć przycisk **D-H**.

7.2 Zatrzymanie wyniku pomiaru „Data Hold”

Podczas dokonywania pomiarów naciśnięcie przycisku **D-H** powoduje zatrzymanie odczytu. Na wyświetlaczu pojawia się symbol  i  zamiast symbolu **AUTO**. W celu wyłączenia funkcji **Data Hold** należy ponownie nacisnąć przycisk **D-H**.

7.3 Ręczny wybór zakresów „Range Hold”

Miernik po włączeniu ustawia się w tryb automatycznej zmiany zakresów. Naciśnięcie przycisku **R-H** umożliwia ręczny wybór zakresów. Na wyświetlaczu pojawia się symbol  zamiast symbolu **AUTO**. Kolejne krótkie naciśnięcia przycisku pozwalają na cykliczną zmianę zakresów. W celu ponownego włączenia funkcji automatycznej zmiany zakresów należy nacisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę przycisk **R-H**, lub zmienić położenie przełącznika zakresów i ponownie wybrać bieżący zakres pomiarowy.

8. WYMIANA BATERII

OSTRZEŻENIE


- Aby uniknąć ryzyka porażenia, zawsze przed wymianą baterii należy odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego obwodu oraz ustawić przełącznik zakresów w pozycji **OFF**.

UWAGA

- Nie należy mieszać ze sobą baterii nowych i starych.
- Włóż baterie zgodnie z polaryzacją pokazaną wewnątrz pojemnika.

BATT w lewym górnym rogu wyświetlacza należy wymienić baterie.

- (1) Ustawić przełącznik zakresów w pozycję OFF.
- (2) Wyjąć miernik z zielonej osłony ochronnej.
- (3) Odkręcić wkręt mocujący osłonę pojemnika baterii i zdjąć pokrywkę.
- (4) Wymienić zużyte baterie zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
Nowe baterie powinny być typu R-03 1,5V.
- (5) Zamknąć z powrotem pojemnik baterii i przykręcić wkręt mocujący.

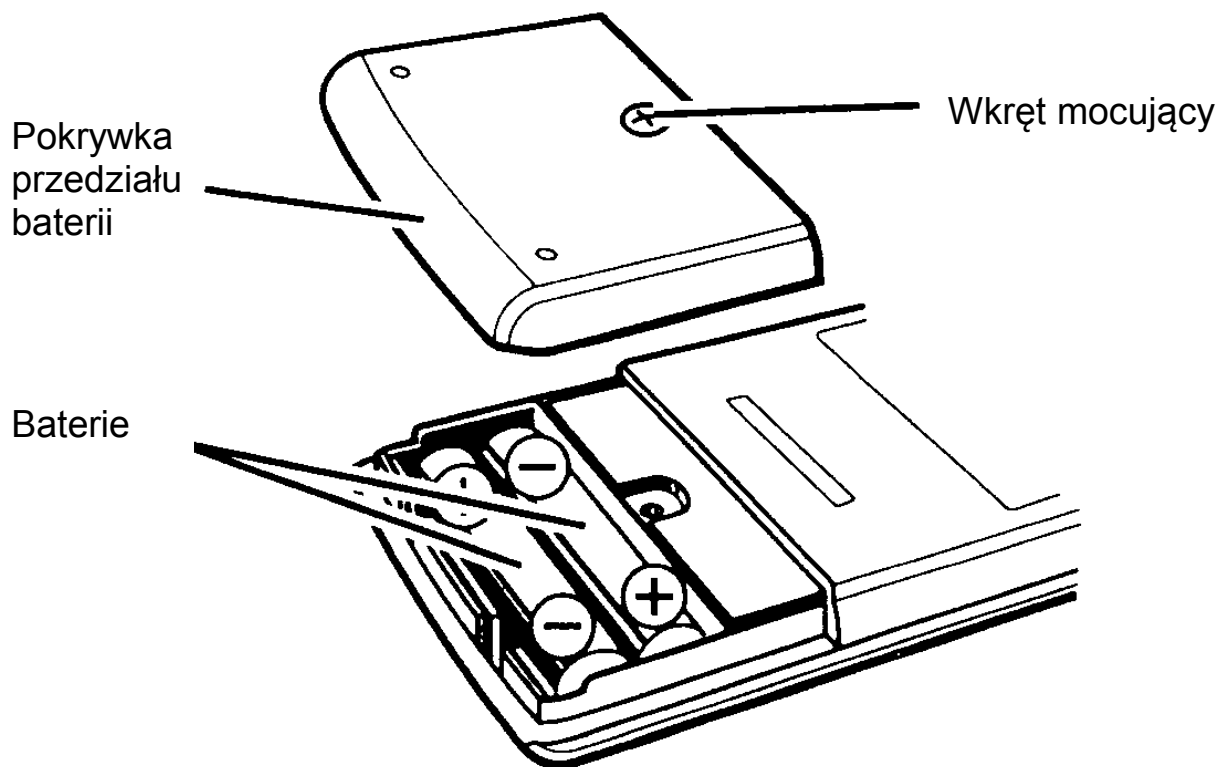

9. OCHRONA ŚRODOWISKA



Urządzenie spełnia dyrektywę WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

KEWMATE2000A nr kat.: 103954
KEWMATE2001A nr kat.: 103955

MULTIMETRY CYFROWE
Z OTWARTYMI CĘGAMI
PRĄDOWYMI AC/DC

Wyprodukowano w Tajlandii
Importer: BIALŁ Sp. z o.o.
ul. Barniewicka 54c
80-299 GDAŃSK
www.biall.com.pl